




**H01**  
Vinduesparti med to topstyrede rammer nederst og glas med fast ramme over.  
Udføres som træ-/alu-parti

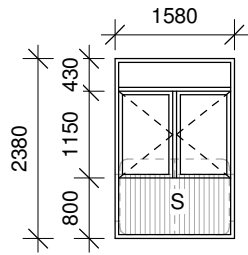


**H02**  
Fast felt øverst, sidehængt med fast midterpost i midterste felt, nederst glas med fast ramme.  
Udføres som træ-/alu-parti

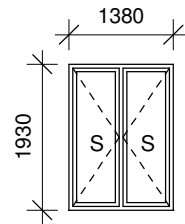


**H03**  
Sidehængt vindue  
Udføres som træ-/alu-parti

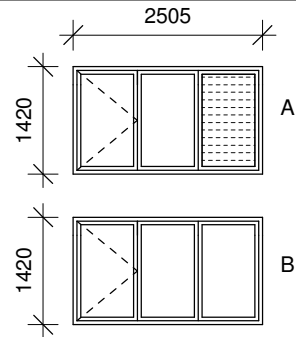

**H04**  
Vinduesparti med sidehængt felt. "A" udføres med fyldning til gennemføring af ventilation.  
Udføres som træ-/alu-parti




**H05**  
Nyere partier  
Udskiftes ikke

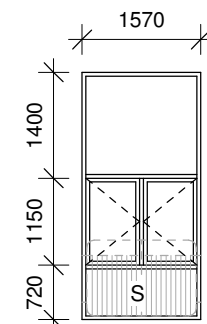


**H06**  
Sidehængt vindue med fast midterpost i midterste felt, øverst og nederst glas med fast ramme. Nederst sikkerhedsglas, satin.  
Udføres som træ-/alu-parti




**H07**  
Topstyret vindue  
Udføres som træ-/alu-parti

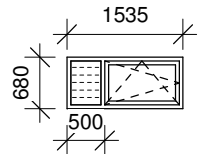


**H08**  
Dreje/kipvindue vindue  
Udføres med fyldning til vent. rist  
Udføres som træ-/alu-parti

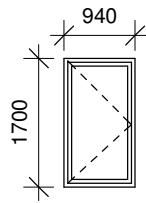


**H09**  
Sidehængt vindue  
3 venstre- og 2 højrehængslet  
Udføres som træ-/alu-parti

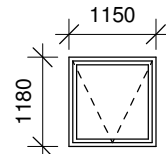


**H10**  
Topstyret vindue  
Udføres som træ-/alu-parti




**H11**  
Nyere parti 10/01 2014  
Udskiftes ikke

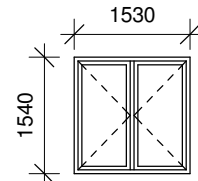


**H12**  
Sidehængt vindue  
1 element udføres med Windows master automatik  
Udføres som træ-/alu-parti

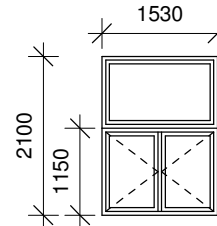


**H13**  
Vinduesparti med sidehængt felt i bunden og glas med fast ramme i toppen. Et sidehængt felt udføres med fluenet.  
Udføres som træ-/alu-parti

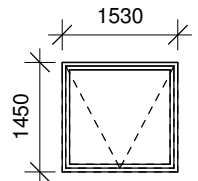


**H14**  
Topstyret vindue  
Udføres som træ-/alu-parti

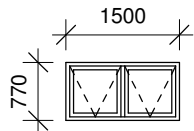


**H15**  
Vinduesparti med to topstyrede felter  
Glas som cotswold glas  
Udføres som træ-/alu-parti

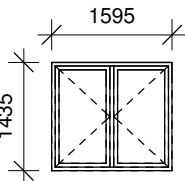


**H16**  
Sidehængt vinduesparti  
Udføres som træ-/alu-parti

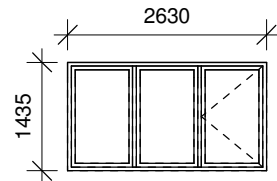


**H17**  
Vinduesparti opdelt i tre felter ét felt udføres sidehængt med fluenet  
Udføres som træ-/alu-parti

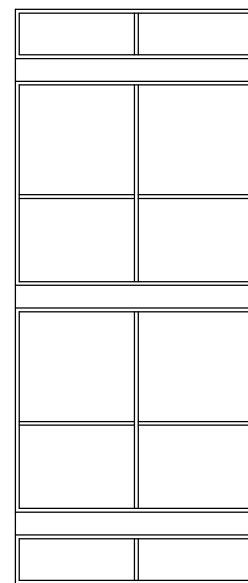

**H18**  
Nyere parti 7/4 2014  
Udskiftes ikke

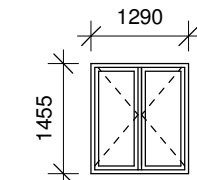

**H19**  
Vinduesparti i kvist  
Sidehængt  
Udføres som træ-/alu-parti

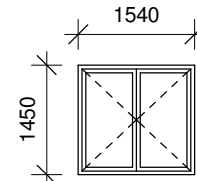

**H20**  
Sidehængt vindue  
Udføres som træ-/alu-parti

**Generel note:**  
Alle elementer skal være DVV-godkendte.

**Generelt:**  
Vinduer og døre udføres som træ-alu partier med 3-lag glas. Vinduer og døre skal være energimærk A, og dermed overholde de forventede energikrav i BR2020.

**Glas:**  
Glas i vinduer i døre markeret med S, skal udføres som lamineret sikkerhedsglas

**Karme:**  
Vinduer og døre udføres med en karmbredde på min. 122 mm.

**Farve:**  
Vinduer og døre udføres udvendig og indvendigt med farve RAL 9010

**Tilbehør:**

**Vinduer:**  
Vinduer udføres med paskvilgreb med ventilationsstilling og friktionsbremse, rullekovler og sikkerhedsslutblik. Vinduer udføres med klikventil for friskluft med skjult luftindtag. Kun ved faste karme må der monteres udvendige ventilriste. Topvende vinduer udføres med paskvil, ventilationsstilling, friktionsbremse, pudsebeslag og børnesikring, åbning max. 50 mm.

**Døre:**  
Døre udføres med 3-punktslukke og sikringsbeslag. Døre forsynes med rullekovler i top og bund med ekstra hagekovler i midten ved låsekasse. Døre forsynes med standard greb med vrider på indvendig side og låsesystem som eksisterende døre. Alle døre udføres med komposit bundstykker for niveaufri adgang maks. højde 25 mm. Hvis døre udføres med sparkeplade, skal dette være indehold påde ud- og indvendigt. Der udføres dørpumper på de nye døre, hvor eksisterende døre har dørpumper.


**NB:**  
Alle mål er vejledende og angivet som udvendige karm mål. Alle elementer kontrolmåles af inden ordning

B Revideret tekst på type H02 og H06  
Rev. A Reviderede opstalter


JWR 22.09.2017  
KTO 21.09.2017

## 30027 Aktivitetscentret Hamlet


Emne	<b>Vindues- og dørversigt hovedhus</b>		Tegn. nr.	<b>A-04-01</b>	<b>B</b>
Fase	<b>Udbudsprojekt</b>	Bygherre	Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5A 3000 Helsingør	Mål	<b>As indicated</b>
Tegner	<b>JWR</b>	Arkitekt	LeanDesign ApS Ndr. Strandvej 119 3150 Hellebæk	Udsendt	07.06.2017
Kontrol	<b>JCC</b>			Revideret	22.09.2017
				Adresse	Kronborgvej 1C, 3000 Helsingør
				Matrikelnr.	23an
				Ejerlav	Marienlyst, Helsingør Jorder

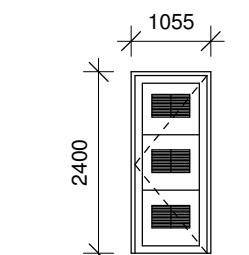


**DH06**  
Indadgående facadedør  
Fyldninger med vent. riste.  
Inkl. sparkeplade  
Udføres som træ-/alu-parti  
\*Vent. riste monteres på stedet

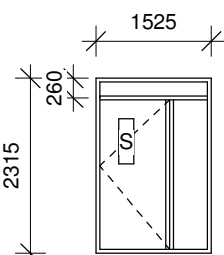


**DH07**  
Indadgående pladedør med sideparti samt topparti med fyldning  
Mindre glasfelt i dør.  
Inkl. sparkeplade  
Udføres som træ-/alu-parti

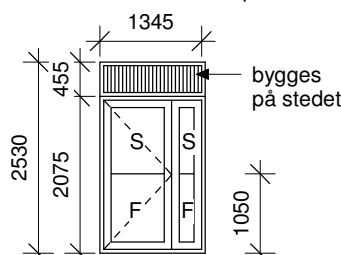


**DH08**  
Udadgående facadedør  
Fyldning nederst, glas øverst  
Parti med vent. rist øverst.  
Inkl. sparkeplade  
Udføres som træ-/alu-parti

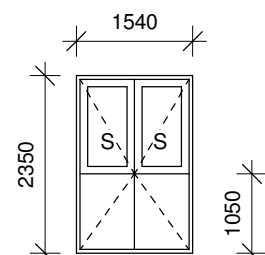


**DH09**  
Udadgående dobbelt pladedør med glas øverst.  
Inkl. høj sparkeplade  
Udføres som træ-/alu-parti

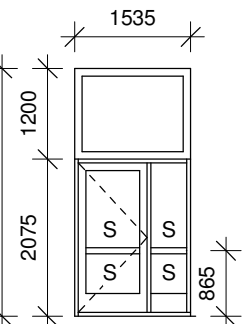


**DH02**  
Udadgående dør med glas og sideparti samt glasparti med fast ramme over  
Udføres som træ-/alu-parti

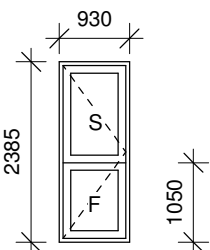

**DH03**  
Udadgående facadedør  
Fyldning nederst, glas øverst  
Udføres som træ-/alu-parti

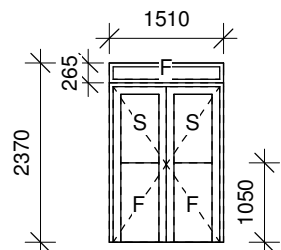

**DH04**  
Indadgående dobbeltdør  
Med fyldning i bunden og glas i toppen. inkl. høj sparkeplade  
Fast felt med fyldning øverst  
Udføres som træ-/alu-parti

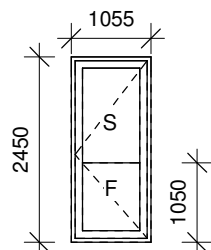

**DH05**  
Udadgående dør  
Fyldning med glas øverst. inkl. sparkeplade  
Udføres som træ-/alu-parti  
\*Vent. rist monteres på stedet